



Преобразователь частоты INNOVERT IDD mini PLUS Краткое описание*

1. ВВЕДЕНИЕ


Благодарим Вас за выбор универсального многофункционального высокоэффективного преобразователя частоты. INNOVERT IDD mini PLUS – простой, компактный и экономичный преобразователь частоты с основным набором параметров и расширенным функционалом. Рисунки и схемы в данной инструкции приведены для удобства описания; они могут отличаться в деталях от модернизированных версий преобразователя. Данное описание должно храниться у конечного пользователя для проведения технического обслуживания.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ



IDD 152 M 2 1 E
 Вариант программного обеспечения: E – расширенный
 Количество фаз напряжения питания преобразователя
 Входное напряжение: 2 – 220В
 Аппаратные средства преобразователя: M – mini
 Обозначение мощности преобразователя, вычисляемой в Вт, первые две цифры – множитель, третья цифра – количество нулей (в данном случае 1500 Вт)
 Тип преобразователя: IDD


3. РАЗМЕРЫ (мм)

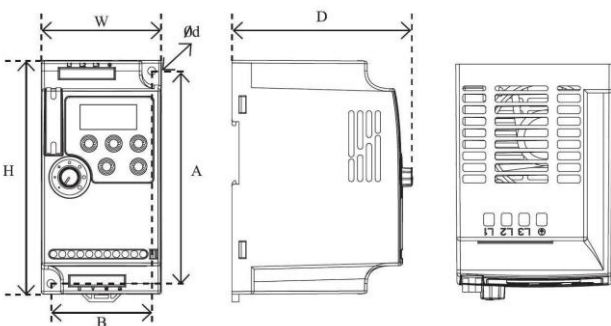

Модель	W	H	D	A	B	Ød
IDD401M21E	62	132	102	120	57	4,5
IDD751M21E						
IDD152M21E	72	142	112	130	61	4,5
IDD222M21E	85	180	116	167	72	7

Может крепиться на стандартную DIN-рейку 35 мм для моделей до 2,2 кВт включительно.

4. ОПИСАНИЕ КНОПОК

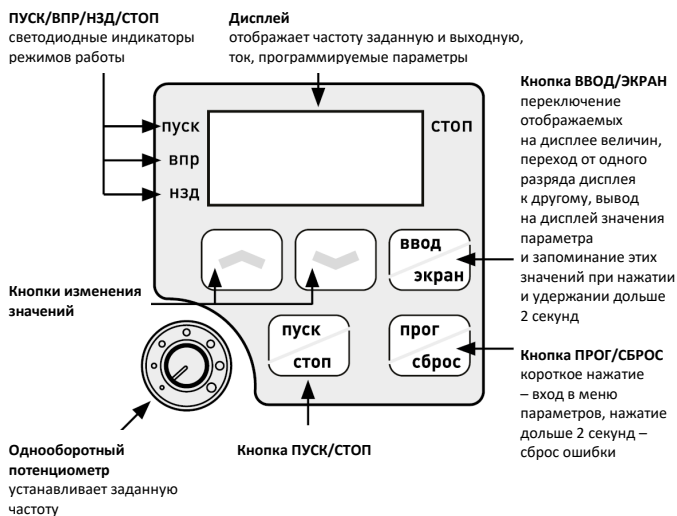


5. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика преобразователя		IDD mini PLUS
Вход	Номинальное напряжение и частота	однофазное, 220В, 50/60 Гц
	Допустимый диапазон напряжения	однофазное 220В: 170В–240В
Выход	Напряжение	однофазное, 220В, 0–220В
	Частота	0,1 ~ 999,9 Гц
Режим работы		Преобразование напряжение-частота

Дисплей	Четырех разрядный экранный дисплей, светодиодная индикация; отображение настройки заданной частоты, выходной частоты, направления вращения выходного тока, напряжения шины постоянного тока, ошибки, сигнала обратной связи и др.	
Внешняя клавиатура (опция)	Дублирование показаний встроенного дисплея и функций кнопок; для задания частоты P#01=2	
Характеристики управления	Диапазон выходной частоты	0,1 Гц–999,9 Гц
	Точность установки задания частоты	Цифровая настройка: 0,1 Гц, аналоговая настройка: 0,1% максимальной выходной частоты
	Точность индикации выходной частоты	0,1 Гц
	Кривая напряжение - частота	Задание точек изгиба кривой напряжение-частота для соответствия различным нагрузочным режимам.
	Многофункциональные входы	4 многофункциональных входа, реализация таких функций, как: задание 15 предустановленных скоростей, работа по программе, функция электронного потенциометра (MOP), аварийный останов и другие функции.
	Многофункциональный выход	Многофункциональный релейный выход, реализация таких функций, как индикация работы, счетчик, таймер, достижение нулевой скорости, работа по программе и авария.
Другие функции	Настройка времени ускорения / замедления	4 варианта времен ускорения / замедления может быть задано в диапазоне 0–999,9 сек.
	ПИД-регулятор	Встроенный ПИД-регулятор
	RS485	Протокол связи MODBUS (порт RS485)
	Настройка частоты	Аналоговое задание 0–10В, 4–20мА, настройка с помощью потенциометра панели управления, с помощью цифровой связи RS485 и настройка с помощью электронного потенциометра MOP (UP/DOWN)
	PLC- режим	Управление скоростью вращения по управляющей программе, записанной в преобразователе.
Функции защиты	Защита от перегрузок	150% в течение 1 мин.
	Защита от перенапряжений	Для защиты от импульсных перенапряжений сети устанавливается сетевая дроссель (опция). Уровень срабатывания защиты от перенапряжения в звене постоянного тока может быть скорректирован пользователем
	Защита от пониженного напряжения	Уровень срабатывания защиты может быть скорректирован пользователем
	Другие типы защиты	Блокировка параметров от несанкционированной настройки
Окружающая среда	Окружающая температура	-10°C... + 40°C (без обледенения)
	Влажность воздуха	Макс. 90% (без конденсата)
	Абсолютная высота	Ниже 1000 м
	Вибрация	<20 Гц: Макс. 1.0 g ; 20 – 50 Гц: Макс. 0.6 g
Конструкция	Охлаждение	Принудительное воздушное охлаждение
	Класс защиты	IP 20
	Установка	Место монтажа

6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

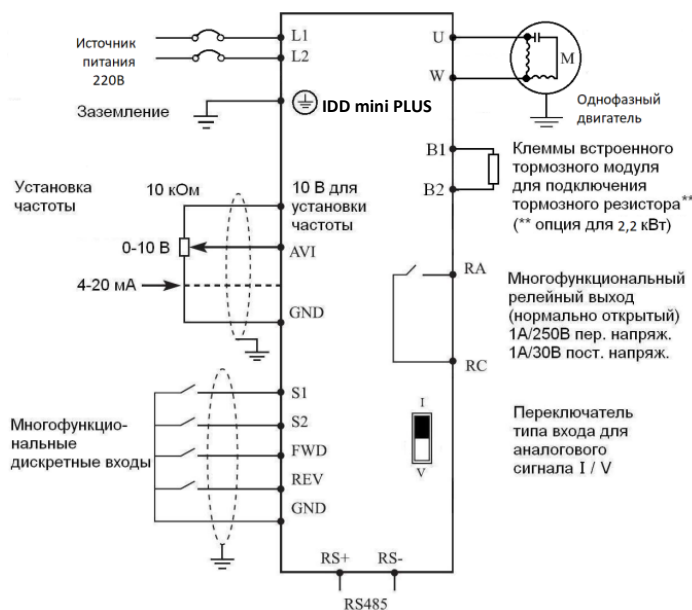

*Подробная инструкция на сайте
<https://reduktor-innovari.ru/preobrazovatel/idd-innovert/>

7. ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Дисплей	PA00	Выбор и установка нужного параметра для его индикации при включении преобразователя	0 – заданная частота 1 – выходная частота 2 – выходной ток 3 – направление вращения 4 – скорость в об/мин	1	1
	PA01	Заданная частота	Только чтение		
	PA02	Выходная частота	Только чтение		
	PA03	Выходной ток	Только чтение		
	PA04	Скорость вращения	Только чтение		
	PA05	Напряжение на шине постоянного тока	Только чтение		
	PA07	Величина обратной связи в ПИД-режиме	Только чтение		
	PA10	Запись об ошибке 1	Только чтение		
	PA11	Запись об ошибке 2	Только чтение		
	PA12	Запись об ошибке 3	Только чтение		
	PA13	Зарезервировано			
	PA14	Заданная частота в момент последней ошибки	Только чтение		
	PA15	Выходная частота в момент последней ошибки	Только чтение		
	PA16	Выходной ток в момент последней ошибки	Только чтение		
	PA17	Выходное напряжение в момент последней ошибки	Только чтение		
PA18	Напряжение в звене постоянного тока в момент последней ошибки	Только чтение			
PA27	Текущий код ошибки	Только чтение			
PA50	Версия программного обеспечения	Только чтение			
Основные функции	Pb00	Установка рабочей частоты	0,0-верхняя граница частоты	0,1	0,0
	Pb01	Способы установки заданной частоты (канал X)	0: Цифровая установка частоты (задание в Pб00) 1: С помощью аналогового сигнала на входе AVI 2: С помощью потенциометра на внешней клавиатуре 3: С помощью потенциометра на панели управления 4: С помощью внешних контактов UP/DOWN 5: Через порт RS485 6: Предустановленные скорости 7: Режим простого PLC 8: ПИД-режим	1	3
	Pb02	Настройка способа пуска	0: С помощью пульта 1: С помощью управляющих входов 2: RS485	1	0
	Pb03	Режим доступа к кнопке СТОП	0: Кнопка СТОП заблокирована 1: Кнопка СТОП доступна	1	1
	Pb04	Блокировка вращения назад	0: Вращение назад запрещено 1: Вращение назад разрешено	1	1
	Pb05	Максимальная рабочая частота	Минимальная рабочая частота ~999,9 Гц	0,1	50,0
	Pb06	Минимальная рабочая частота	0 ~ максимальная рабочая частота	0,1	0,0
	Pb07	Время ускорения 1	0 ~ 6000 с	0,1	Изменяемая величина
	Pb08	Время замедления 1	0 ~ 6000 с	0,1	Изменяемая величина
	Pb09	V/F-кривая (напряжение-частота): максимальное напряжение	Промежуточное напряжение ~500 В	0,1	220,0
	Pb10	V/F-кривая: опорная частота	Промежуточная частота ~ максимальная рабочая частота	0,1	50,0
	Pb11	V/F-кривая: промежуточное напряжение	Минимальное напряжение ~ максимальное напряжение	0,1	Изменяемая величина
	Pb12	V/F-кривая: промежуточная частота	Минимальная частота ~ Максимальная рабочая частота	0,1	2,5
	Pb13	V/F-кривая: минимальное напряжение	0 ~ промежуточное напряжение	0,1	Изменяемая величина
	Pb14	V/F-кривая: минимальная частота	0 ~ промежуточная частота	0,1	1,2
	Pb15	Несущая частота	1-15 кГц	0,1	Изменяемая величина
	Pb17	Инициализация параметров	8: Инициализация заводских параметров	1	0
	Pb18	Блокировка доступа к параметрам	0: Разблокировано 1: Параметры заблокированы	1	0
	Pb20	Способы установки заданной частоты (канал Y)	0: Цифровая установка частоты (задание в Pб00) 1: С помощью аналогового сигнала на входе AVI 2: С помощью потенциометра на внешней клавиатуре 3: С помощью потенциометра на панели управления 4: С помощью внешних контактов UP/DOWN 5: Через порт RS485 6: Предустановленные скорости 7: Режим простого PLC 8: ПИД-режим	1	0

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Параметры для основных применений	Pb21	Выбор между каналами задания частоты	00: X 01: X+Y (сумма значений) 02: переключение между X и Y внешним сигналом 03: переключение между X и X+Y внешним сигналом 04: переключение между Y и X+Y внешним сигналом 11: X-Y (разница значений) 13: переключение между X и X-Y внешним сигналом 14: переключение между Y и X-Y внешним сигналом 21: максимальное из X, Y 23: переключение между X и max X,Y внешним сигналом 24: переключение между Y и max X,Y внешним сигналом 31: минимальное из X, Y 33: переключение между X и min X,Y внешним сигналом 34: переключение между Y и min X,Y внешним сигналом	1	0
	PC00	Режим пуска	0/1 обычный пуск/поиск частоты перед пуском	1	0
	PC01	Режим выключения	0/1 ~ Остановка с замедлением / выключение со свободным выегом двигателя	1	0
	PC02	Установка пусковой частоты	0,1 ~ 100,0 Гц	0,1	0,5
	PC03	Установка частоты останова	0,1 ~ 100,0 Гц	0,1	0,5
	PC04	Напряжение DC при старте торможения постоянным током	0 ~ 7% номинального напряжения двигателя	1	0
	PC05	Время замедления постоянным током перед запуском	0 ~ 100,0 с	0,1	0
	PC06	Напряжение DC при торможении постоянным током	0 ~ 7% номинального напряжения двигателя	1	0
	PC07	Время торможения постоянным током перед выключением	0 ~ 100,0 с	0,1	0
	PC08	Буст	0 ~ 20,0%	1	0
	PC09	Номинальное напряжение двигателя	0 ~ 500,0 В	1	380
	PC10	Номинальный ток двигателя (A)	0 ~ 999,9 А	0,1	Изменяемая величина
	PC12	Номинальная скорость вращения	0-6000 об/мин	1	1460
	PC13	Количество полюсов	1-20	1	4
	PC14	Зарезервировано	-	-	-
PC15	Номинальная частота двигателя	0-999,9	0,1	50,0	
Параметры входов и выходов	Pd00	Минимальное входное напряжение на входе AVI	0 ~ максимальное входное напряжение на входе AVI	0,1	0
	Pd01	Максимальное входное напряжение на входе AVI	Минимальное входное напряжение на входе ~10 В	0,1	10,0
	Pd02	Постоянная времени фильтра AVI	0-10,0 с	0,1	0,1
	Pd05	Постоянная времени фильтра AVI (для 4-20мА)	0-25,0 с	0,1	0,1
	Pd10	Частота, соответствующая наименьшему аналоговому сигналу	0-999,9 Гц	0,1	0,0
	Pd12	Частота, соответствующая наибольшему аналоговому сигналу	0-999,9 Гц	0,1	50,0
	Pd15	Входная клемма FWD	0: Не используется 1: Медленное вращение	1	6
	Pd16	Входная клемма REV	2: Зарезервировано	1	7
	Pd17	Входная клемма S1	3: Зарезервировано	1	18
	Pd18	Входная клемма S2	4: Зарезервировано	1	9
			5: Зарезервировано	1	0
			6: Вращение вперед 7: Зарезервировано 8: Остановка 9: Предустановленная скорость 1 10: Предустановленная скорость 2 11: Предустановленная скорость 3 12: Предустановленная скорость 4 13: Ускорение/замедление «1» 14: Ускорение/замедление «2» 15: Постепенное увеличение частоты, сигнал «UP» 16: Постепенное уменьшение частоты, сигнал «DOWN» 17: Свободный выбег 18: Сигнал сброса неисправности 19: ПИД-регулирование 20: PLC-регулирование 21: Таймер 1 запуск 22: Таймер 2 запуск 23: Импульсный входной сигнал счетчика 24: Сигнал сброса счетчика 25: Пауза вращения 26: Выбор канала задания частоты между X и Y	1	0

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
	Pd25	Клеммы выходного реле RA, RC	0: Не задействован 1: В работе 2: Частота достигнута 3: Сбой в работе 4: Нулевая скорость 5: Частота 1 достигнута 6: Частота 2 достигнута 7: Ускорение 8: Замедление 9: Индикация низкого напряжения 10: Значение таймера 1 достигнуто 11: Значение таймера 2 достигнуто 12: Индикация завершения цикла 13: Индикация завершения процесса 14: Достигнуто верхнее аварийное значение сигнала с датчика обратной связи 15: Достигнуто нижнее аварийное значение сигнала с датчика обратной связи 16: Обрыв цепи 4-20 мА 27: Значение счетчика достигнуто 28: Значение промежуточного счетчика достигнуто 29: Водоснабжение 30: Готовность	1	3
	Pd29	Схема подключения сигналов к входным клеммам управления	0: Двухпроводная режим 1 1: Двухпроводная режим 2 2: Трёхпроводная режим 1 3: Трёхпроводная режим 2	1	0
	Pd31	Логика работы релейного выхода RA-RC	H000: Позитивная H010: Негативная	1	0
	РЕ00	Установка частоты режима медленного вращения	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	5,0
Группа вспомогательных параметров	РЕ01	Время ускорения 2	0~999,9 с	0,1 с	10,0
	РЕ02	Время замедления 2		0,1 с	10,0
	РЕ03	Время ускорения 3		0,1 с	10,0
	РЕ04	Время замедления 3		0,1 с	10,0
	РЕ05	Время ускорения 4. Время ускорения в режиме медленного вращения		0,1 с	10,0
	РЕ06	Время замедления 4. Время замедления в режиме медленного вращения		0,1 с	10,0
	РЕ07	Установка уровня срабатывания счетчика	0~9999	1	100
	РЕ08	Промежуточное значение счетчика	0~9999	1	50
	РЕ09	Ограничение тока при ускорении	50~200%	1	150
	РЕ10	Ограничение тока при постоянной скорости	0~100%	1	020
	РЕ11	Защита от перенапряжения при торможении	0: выключена 1: включена	1	1
	РЕ25	Пороговая частота 1	0,0- максимальная рабочая частота	0,1	0
	РЕ26	Пороговая частота 2	0,0- максимальная рабочая частота	0,1	0
	РЕ27	Установка значения таймера 1	0~999,0 с	0,1	10,0
	РЕ28	Установка значения таймера 2	0~999 с	0,1	20,0
	РЕ30	Гистерезис срабатывания реле достижения частоты	0,0-100,0%	0,1	5,0
Группа параметров для прикладного использования	PF00	Запоминание цикла программы PLC	0: без запоминания 1: с запоминанием	1	0
	PF01	Включение PLC	0: PLC автоматически включается при P01=7 1: PLC включается внешним сигналом	1	0
	PF02	Режим работы PLC	0: Стоп после одного цикла 1: Продолжение работы на последней частоте в цикле после его завершения 2: Повторение циклов	1	0
	PF03	Предустановленная скорость 1	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	5,0
	PF04	Предустановленная скорость 2	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF05	Предустановленная скорость 3	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	20,0
	PF06	Предустановленная скорость 4	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	25,0
	PF07	Предустановленная скорость 5	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	30,0
	PF08	Предустановленная скорость 6	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	35,0
	PF09	Предустановленная скорость 7	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	40,0
	PF10	Предустановленная скорость 8	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	45,0
	PF11	Предустановленная скорость 9	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	50,0
	PF12	Предустановленная скорость 10	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF13	Предустановленная скорость 11	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
PF14	Предустановленная скорость 12	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0	

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
	PF15	Предустановленная скорость 13	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF16	Предустановленная скорость 14	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF17	Предустановленная скорость 15	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF18	Время работы PLC 1	0~9999 с (ч)	1	3
	PF19	Время работы PLC 2		1	4
	PF20	Время работы PLC 3		1	5
	PF21	Время работы PLC 4		1	0
	PF22	Время работы PLC 5		1	0
	PF23	Время работы PLC 6		1	0
	PF24	Время работы PLC 7		1	0
	PF25	Время работы PLC 8		1	0
	PF26	Время работы PLC 9		1	0
	PF27	Время работы PLC 10		1	0
	PF28	Время работы PLC 11		1	0
	PF29	Время работы PLC 12		1	0
PF30	Время работы PLC 13	1		0	
PF31	Время работы PLC 14	1		0	
PF32	Время работы PLC 15	1		0	
Параметры PID-регулятора	PF37	Единица времени в кадрах PLC	0: секунд 1: часы	1	0
	PG00	Режим включения PID-регулятора	0: Включен если P01=8, выключен P01≠8 1: PID-регулятор включен 2: Запуск PID-регулятора внешним сигналом	1	0
	PG01	Рабочий режим PID-регулятора	0: Режим отрицательной обратной связи 1: Режим положительной обратной связи	1	0
	PG02	Выбор источника заданного значения для PID-регулятора	0: Цифровое задание значения (PG04) 1: Зарезервировано 2: Зарезервировано	1	0
	PG03	Сигнал обратной связи PID-регулятора	0: Выбор входа AVI в качестве входа для обратной связи (0-10В) переключатель в положении «V». Для сигнала 4-20мА переключатель в положении «I», настроить P00=1, P01=5	1	0
	PG04	Численное значение задания PID-регулятора	0,0бар~PG14	0,1	2,5
	PG05	Верхнее значение PID-регулятора	PG06~PG14	0,1	10,0
	PG06	Нижнее значение PID-регулятора	0~PG05	1	0%
	PG07	PID-регулятор, коэффициент P	0,0~600,0%	0,1	100
	PG08	PID-регулятор, коэффициент I (постоянная времени)	0,0~10,0 с 0 - не задействована	0,1	2,0
	PG09	PID-регулятор, коэффициент D	0,0~9,999 с 0 - не задействована	0,1	0,0
	PG10	Допустимая ошибка вычислений PID-регулятора	0,0~100,0 %	0,1	2,0
	PG11	Частота перехода PID-регулятора в режим ожидания	0,0~P05 Если 0, то функция перехода отключена	0,1	25
	PG12	Пауза при переходе в режим ожидания PID-регулятора	0~200 с	1 с	10 с
	PG13	Величина обратной связи для выхода из режима ожидания PID-регулятора	0~100%	0,1	90,0
PG14	Отображение величины обратной связи PID-регулятора	0~50,00 бар	0,01	10,0	
Группа параметров последовательного канала связи	PG15	Количество разрядов	1~4	1	4
	PG16	Количество разрядов после десятичной точки	0~4	1	2
	PG17	Верхний предел частоты PID-регулятора	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	48,0
	PG18	Нижний предел частоты PID-регулятора	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	20,0
	PG20	Зона нечувствительности регулятора	0,0~100,0%	0,1	0,1
	PG21	Выбор действия при пропадании сигнала с датчика	0: нет действий 1: на экране ошибка «20» без аварийного останова 2: на экране ошибка «20» с аварийным остановом	1	0
	PG22	Величина обратной связи для индикации обрыва	V: 0~10,00 В (Для сигнала I обрыв определяется при токе ниже 2мА PG22=0,5 В)	0,01	0,50
	RH00	Скорость передачи данных, бит/сек	0: 4800 1: 9600	1	1
	RH01	Формат данных	0: 8N1 для ASC 1: 8E1 для ASC 2: 8O1 для ASC 3: 8N1 для RTU 4: 8E1 для RTU 5: 8O1 для RTU	1	3
	RH02	Адрес преобразователя при последовательной связи	0~247	1	1

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
	RH03	Действие при ошибке обмена данными	0: Нет действий 1: Отображение на экране ошибки «С» 2: Отображение на экране ошибки «С» и останов	1	0
Параметры для усложненного применения	Ri00	Блокировка параметров усложненного применения	0: заблокирован 1: доступ разрешен	1	1
	Ri01	Установка частоты 50Гц или 60 Гц	0: «50 Гц» 1: «60 Гц»	1	0
	Ri03	Установка уровня срабатывания защиты от перенапряжения	Изменяемая величина	1	Изменяемая величина
	Ri04	Установка уровня защиты от низкого напряжения	400В (для питания 220В)	1	Изменяемая величина
	Ri06	Настройка времени изменения показаний дисплея	0-60,0	0,1	0
	Ri07	Коэффициент коррекции минимального значения аналогового выхода 0-10 В	0-8190	1	Изменяемая величина
	Ri08	Коэффициент коррекции максимального значения аналогового выхода 0-10 В	0-8190	1	Изменяемая величина
	Ri12	Сброс значения частоты, достигнутой в режиме UP/DOWN	0: С запоминанием 1: Без запоминания	1	1
Ri16	Защита двигателя от перегрузки по току	0: Отключена 1: Включена	1	1	

8. КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Описание	Возможная причина	Устранение
oc1 («2»)	Возникновение свертхока при ускорении	1: Недостаточное время ускорения 2: Неправильно задана зависимость для V/F- кривой 3: Короткое замыкание в обмотках двигателя или его обмоток «на землю» 4: Установлен слишком большой буст 5: Низкое напряжение в электрической сети 6: Запуск при вращающемся двигателе. 7: Неправильная настройка ПЧ 8: Выход ПЧ из строя	1: Увеличьте время ускорения 2: Задайте соответствующую зависимость для V/F- кривой 3: Проверьте сопротивление изоляции с помощью высоковольтного мегомметра 4: Уменьшите буст 5: Проверьте напряжение электросети 6: Запуск с понском частоты 7: Установите правильные параметры запуска 8: Замените ПЧ более мощным 9: Отправьте в ремонт
oc3 («4»)	Возникновение свертхока во время работы на постоянной скорости	1: Повреждена изоляция двигателя и его выводов 2: Большие изменения нагрузки, заклинивание ротора двигателя 3: Перепады напряжения в сети, низкое напряжение электросети 4: Недостаточная мощность ПЧ 5: Подключение к ПЧ мощных двигателей 6: Наличие источника электромагнитных помех	1: Проверьте изоляцию 2: Проверьте нагрузку, устрани заклинивание, нанесите смазку при необходимости 3: Проверьте напряжение сети 4: Увеличьте мощность ПЧ или уменьшите нагрузку 5: Увеличьте мощность преобразователя 6: Устраните источник помех
oc2 («3»)	Возникновение свертхока при торможении	1: Малое время торможения 2: Недостаточная мощность ПЧ 3: Наличие источника электромагнитных помех	1: Увеличьте время торможения 2: Увеличьте мощность ПЧ 3: Устраните источник помех
oU1 («5»)	Перенапряжение при ускорении	1: Напряжение питания слишком велико 2: Неправильная конфигурация внешней цепи (например, использование запуска двигателя подачей напряжения сети). 3: Выход ПЧ из строя.	1: Проверьте напряжение питания 2: Не используйте автоматический выключатель или пускатель для пуска электродвигателя, питающегося от ПЧ. 3: Отправьте в ремонт.
oU2 («6»)	Перенапряжение во время работы	1: Напряжение питания слишком велико 2: Перегрузка из-за неправильной работы PID-регулятора 3: Несоответствующий тормозной резистор или тормозной модуль	1: Проверьте напряжение питания 2: Подстройте коэффициенты обратной связи 3: Установите соответствующий тормозной резистор или тормозной модуль
oU3 («7»)	Перенапряжение при торможении	1: Малое время торможения 2: Напряжение питания слишком велико. 3: Большой момент инерции нагрузки. 4: Неподходящий тормозной резистор. 5: Неправильно выбран коэффициент использования тормозного модуля.	1: Увеличьте время торможения 2: Проверьте напряжение источника питания 3: Установите подходящий тормозной резистор и тормозной модуль. 4: Подберите соответствующее тормозное сопротивление. 5: Установите подходящее значение коэффициента использования тормозного модуля.
POF («8»)	Перегрузка зарядного резистора	Высокое напряжение на входе преобразователя в течение продолжительного времени.	Проверить напряжение источника питания.
LU («9»)	Пониженное напряжение	1: Источник питания выдает пониженное напряжение 2: Отсутствие напряжение питания 3: Высвечивается при включении преобразователя (не является ошибкой)	1: Проверьте напряжение источника питания. 2: Проверьте автоматический выключатель и наличие напряжения
oL2 («10»)	ПЧ и / или двигатель перегружен	1: Большая нагрузка 2: Малое время ускорения 3: Установлен большой буст (параметрPC08)	1: Уменьшите нагрузку или увеличьте мощность ПЧ 2: Увеличьте время ускорения.
oL1			

Код ошибки	Описание	Возможная причина	Устранение
(«11»)		4: Неправильно задана зависимость для V/F- кривой 5: Низкое напряжение в электросети 6: Запуск ПЧ при вращающемся двигателе 7: Заклинивание нагрузки 8: Номинальный ток двигателя задан не верно	3: Уменьшите буст 4: Задайте подходящую зависимость для V/F- кривой 5: Проверьте напряжение электросети или увеличьте мощность ПЧ. 6: Измените режим пуска ПЧ 7: Проверьте нагрузку электродвигателя 8: Правильно задайте параметр PC10
oH («14»)	Перегрев силового модуля в ПЧ	1. Высокая температура окружающей среды 2. Засорен воздушный фильтр в шкафу 3. Не работает вентилятор 4. Поврежден температурный датчик 5. Поврежден силовой модуль ПЧ	1. Снизить температуру окр. среды 2. Обратитесь к поставщику.
EF («15»)	Внешняя ошибка управления	Ошибка управляющего сигнала на программируемом входе преобразователя	Проверить схему подключения внешнего сигнала. Проверить программирование соответствующих входов
Co («16»)	Нарушение передачи данных	1: Неправильное подсоединение проводов для передачи данных 2: Неправильно настроены параметры передачи данных 3: Неподходящий формат передачи данных	1: Проверьте соответствующие соединения 2: Настройте параметры 3: Проверьте формат передачи данных, установите соответствие между Мастером сети и ПЧ.
LP («24»)	Обратная связь PID ниже нижнего предела	1: Ошибка датчика обратной связи 2: Ошибка программирования PID	1: Проверить провода от датчика на «обрыв» и сам датчик 2: Скорректировать параметры PID
HP («27»)	Обратная связь PID выше верхнего предела	1: Ошибка датчика обратной связи 2: Ошибка программирования PID	1: Проверить провода от датчика на «обрыв» и сам датчик 2: Скорректировать параметры PID
LL («28»)	Ошибка «сухой ход»	1: Ошибка датчика обратной связи 2: Ошибка программирования PID 3: Отсутствует вода в трубопроводе	1: Проверить провода от датчика на «обрыв» и сам датчик 2: Скорректировать параметры PID 3: Проверить трубопровод
20 («31»)	Отсутствует токтовый сигнал обратной связи	Обрыв цепи обратной связи	1: Устранить обрыв 2: Отремонтировать или заменить датчик обратной связи
SLP	Спящий режим	Преобразователь частоты находится в спящем режиме в процессе работы PID регулятора	

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

Модель	Вход питания	Выходная мощность кВт	Выходной ток, А	Перегрузочная способность (60 с), А	Мощность подключаемых двигателей, кВт	Сечение проводов силовых кабелей, мм ²
IDD401M21E	1-фазный 220В, 50/60 Гц	0,4	5,0	7,5	0,18-0,37	1,5
IDD751M21E		0,75	7,0	10,5	0,37-0,75	2,5
IDD152M21E		1,5	11	16,5	0,37-1,5	2,5
IDD222M21E		2,2	16	24	0,55-2,2	4,0

Компания Редуктор

Г. Нижний Новгород, ул. Зайцева 31, оф. 508

Тел./факс +7 (831) 223-81-81

E-mail: info@reduktor.nnov.ru

Сайт: www.reduktor-innovari.ru



Назад